

Solución para corregir la caída total o disminución de audio (volumen) en todas las versiones del radio IC-A200

Problema:

Algunos IC-A200 podrían tener el problema de que el audio en recepción se pierde o baja considerablemente después de unos minutos de estar en operación.

Causa probable:

El componente C300 en la tarjeta "Main unit" fue instalado incorrectamente, es decir con la polaridad opuesta a la que debería ir.

Solución:

Verifique la forma en que C300 fue colocado en la tarjeta. La correcta posición del C300 es como se muestra en el dibujo. Si C300 fue colocado incorrectamente es necesario reemplazar la parte C300 por otra parte nueva. # de parte: 4550000360

<MAIN UNIT>

